


# 改善箇所説明図

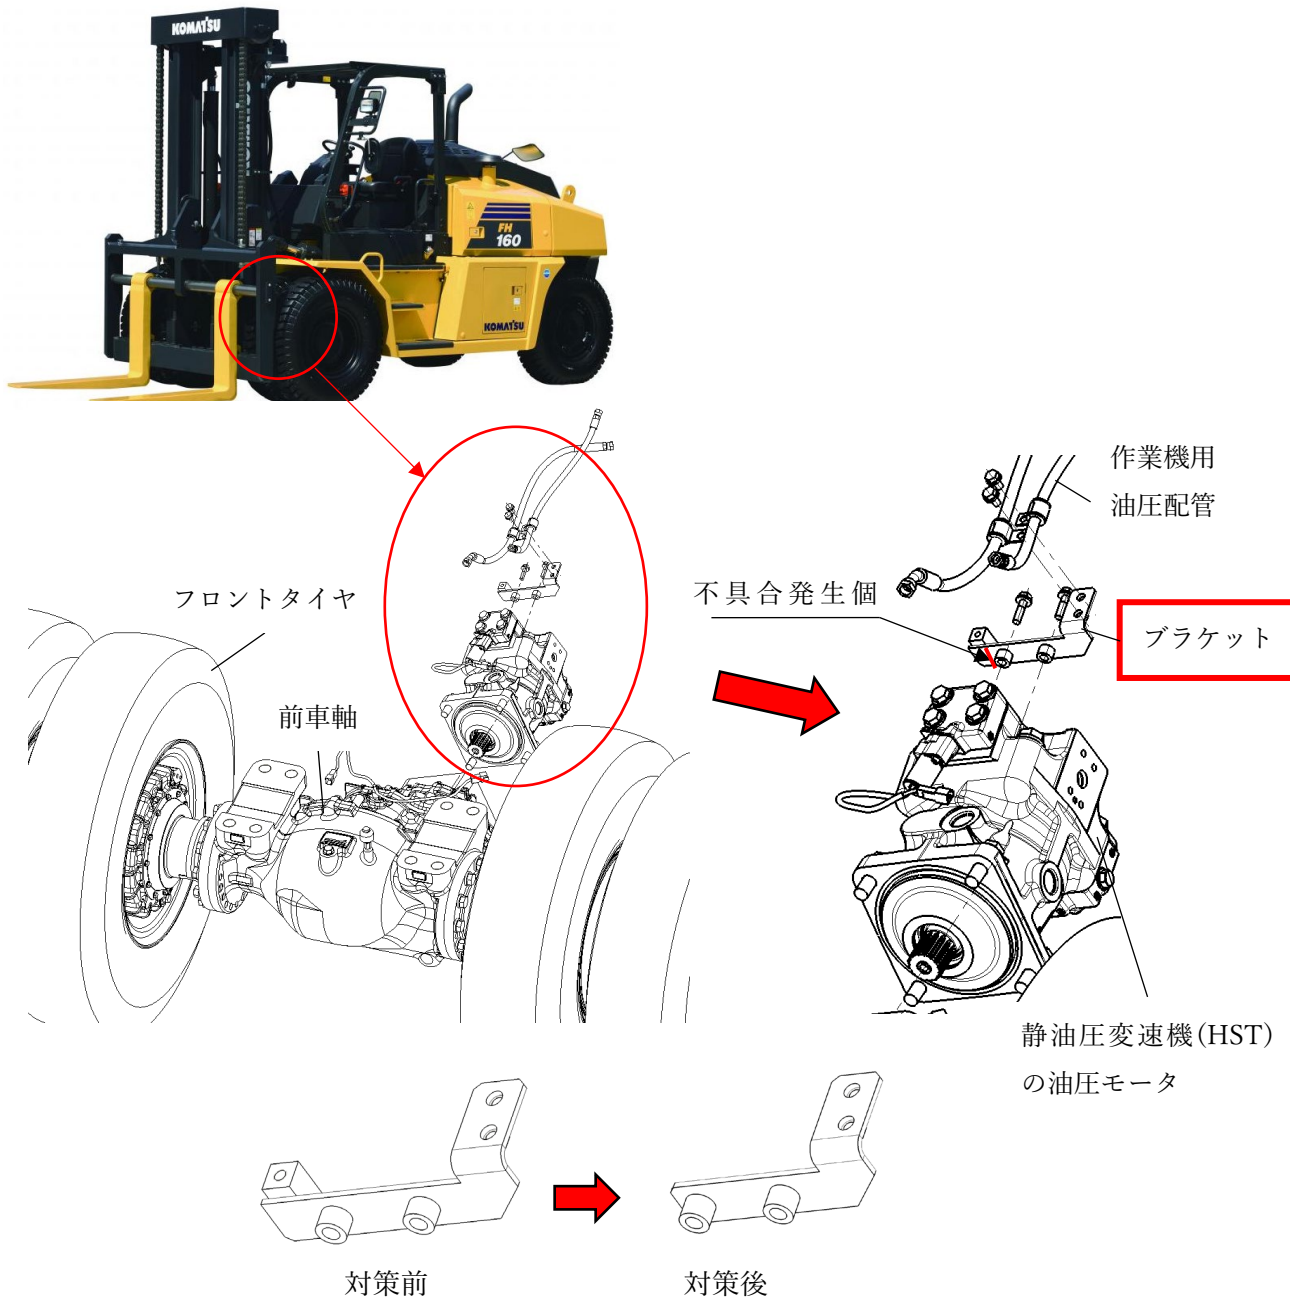

注：  は、交換部品を示す

フォーク・リフトにおいて、静油圧変速機(HST)の油圧モータに取り付けた作業機用油圧配管を固定するためのブラケットの強度設計が不適切なため、走行時のモータ振動により当該ブラケットに亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットが破断し、破片が脱落するおそれがある。

改善措置の内容：全車両、ブラケットを対策品に交換する。

識別：運転席下部のツールボックスカバーの裏面に白色のペイントを塗布する。