





改善箇所説明図

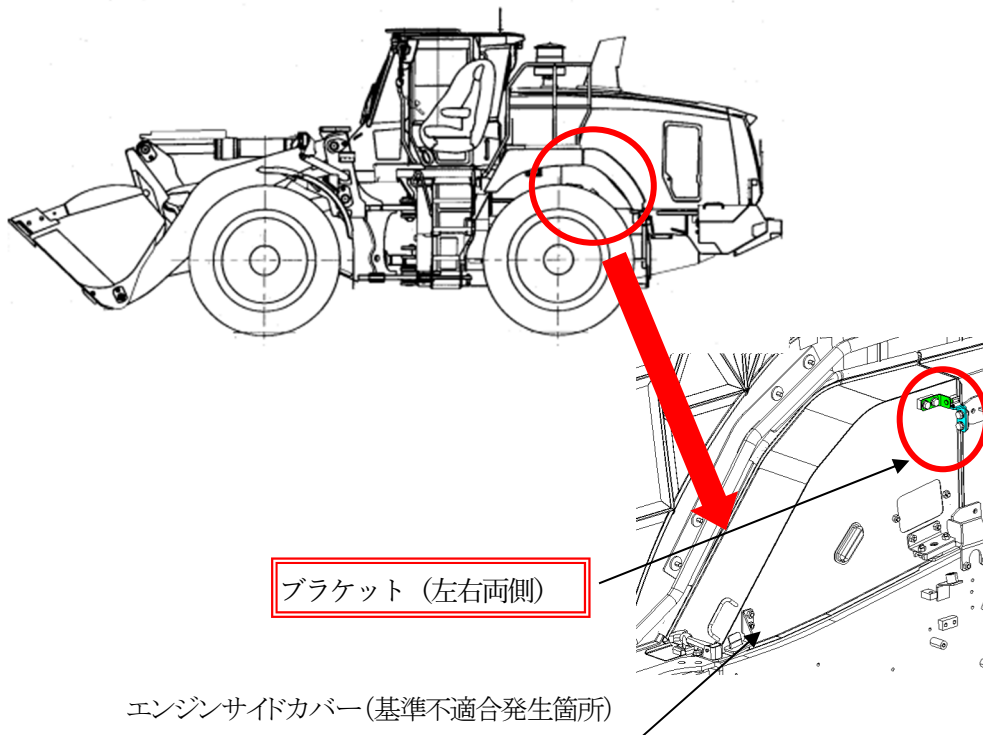

注:    は、追加部品を示す。

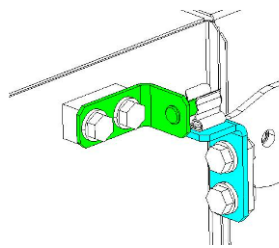


改善前

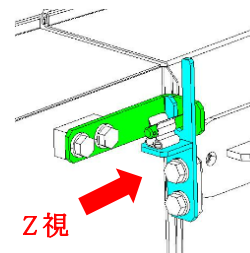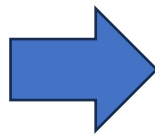

改善後

Z視

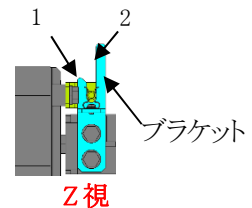

ショベル・ローダのエンジンサイドカバーの構造が不適切なため、サイドカバーを固定するピンがラッチに正常に嵌らない場合がある。そのためそのまま使用を続けると、稼働時の振動等でピンがラッチから外れ、最悪の場合、サイドカバーが車体から脱落するおそれがある。

改善措置の内容:

- 全車両、
- ①ピンがラッチに嵌る対策ブラケットに交換する。
- ②ブラケット変更に伴う取扱説明書を改訂する。

識別:ブラケットの形状で識別する。